



COMUNE DI MASSA

PIANO DER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE P.E.B.A.

Il responsabile del servizio Pianificazione del territorio
Arch. Lorenzo Tonarelli

Il Dirigente
Arch. Fabrizio Boni

Istruttori tecnici
Arch. Alice Fruzzetti
Arch. Matteo Adriano Ratti

Gruppo di progettazione
RTP Frediani, Teklè Arch. Lucas Frediani - Arch. Lulghennet Teklè

Collaboratori
Arch. Beatrice Benesperi - Arch. Marco Mariotti

SCHEDE CIMITERI

ALLEGATO

Maggio 2025

J

SCHEDA EDIFICIO

SCHEDA CIMITERO C01

MIRTETO



0 50 100 m



NON ACCESSIBILE

Descriz	Cod Conflì New	Foto
Rampa con pendenza elevata, usata come carrabile 14%	(4a-Percorso: % pen primaria)	20250227_114613 jpg
Gradino per entrare al centro servizi del cimitero	13a-Gradino	20250227_114449 jpg
Manca Cartellonistica lungo i settori indicativi delle varie zone	19/5b-Mancata individuazione servizi: altro	20250227_115345 jpg
Accesso cimitero sconnesso	25-Pavimentazione degradata	20250227_114338 jpg
Percorso non protetto per arrivare all'ingresso	(1a/b-Percorso non protetto)	20250227_114220 jpg
Parcheggio con 80 posti auto necessita di 3 posti auto dedicati	19/5b-Mancanza posto parcheggio disabili	20250227_115750 jpg
Parcheggio dedicato lontano dall'ingresso cimitero e segnaletica da rifare	19/6b-Errata segnalazione parcheggio disabili	20250227_113610 jpg
Ingresso secondario necessita di 1 posto auto dedicato	19/5b-Mancanza posto parcheggio disabili	20251014_115600 jpg 20251014_115700 jpg



20250227_113610



20250227_114220



20250227_114338



20250227_114449



20250227_114613



20250227_115345



20250227_115750



20251014_115600




20251014_115700

SCHEDA EDIFICIO

SCHEDA CIMITERO C02

TURANO

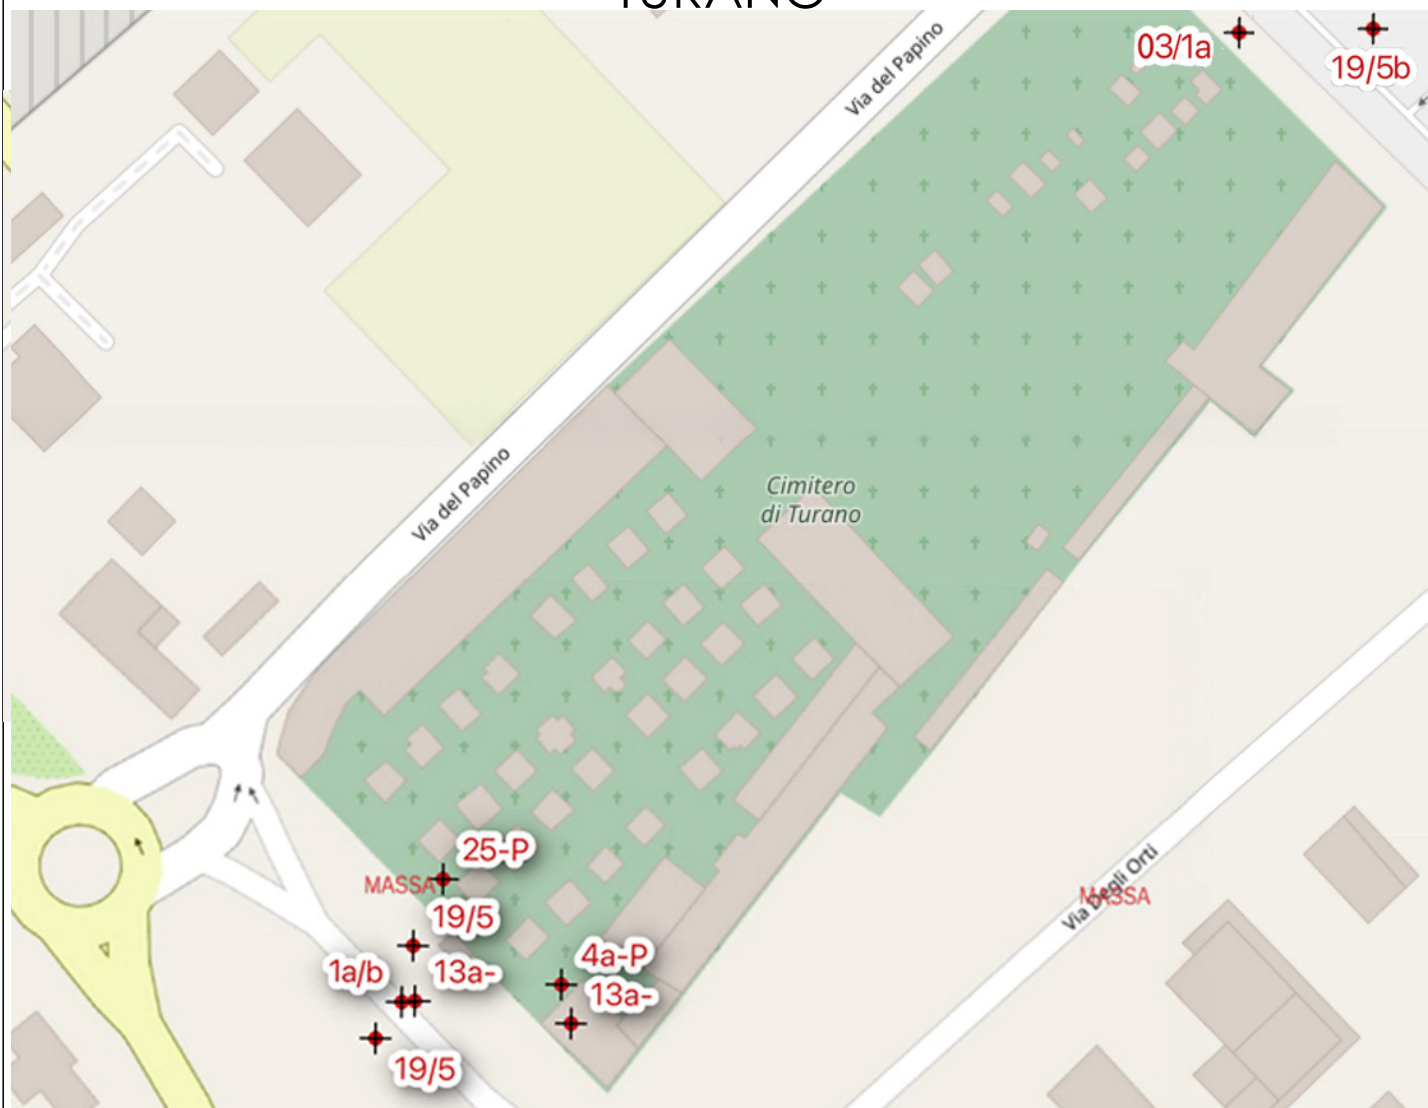

0 25 50 m

NON ACCESSIBILE

Descriz	Cod Conflti New	Foto
Parcheggio manca del posto auto dedicato	19/5b-Mancanza posto parcheggio disabili	20250227_121301.jpg
Presenza di scalini senza corrimano	13a-Gradino	20250227_121351.jpg
Rampa con forte pendenza 15%	(4a-Percorso: % pen primaria)	20250227_122029.jpg
Percorso non protetto	(1a/b-Percorso non protetto)	20250227_121540.jpg
Prevedere posto auto dedicato al piano del cimitero	19/5b-Mancanza posto parcheggio disabili	20250227_121842.jpg
Pavimentazione sconnessa	25-Pavimentazione degradata	20250227_122908.jpg
Presenza gradino ingresso servizio	13a-Gradino	20250227_121749.jpg
Parcheggio manca del posto auto dedicato	19/5b-Mancanza posto parcheggio disabili	20251014_105000.jpg
Presenza di risalto sul cancello	03/1a-Rampetta: risalto	20251014_105100.jpg 20251014_105001.jpg



20250227_121351



20250227_121540



20250227_121749



20250227_121842



20250227_122029



20250227_122433



20250227_122908



20251014_105000



20251014_105100




20251014_105001

SCHEDA EDIFICIO

SCHEDA CIMITERO C03

FORNO

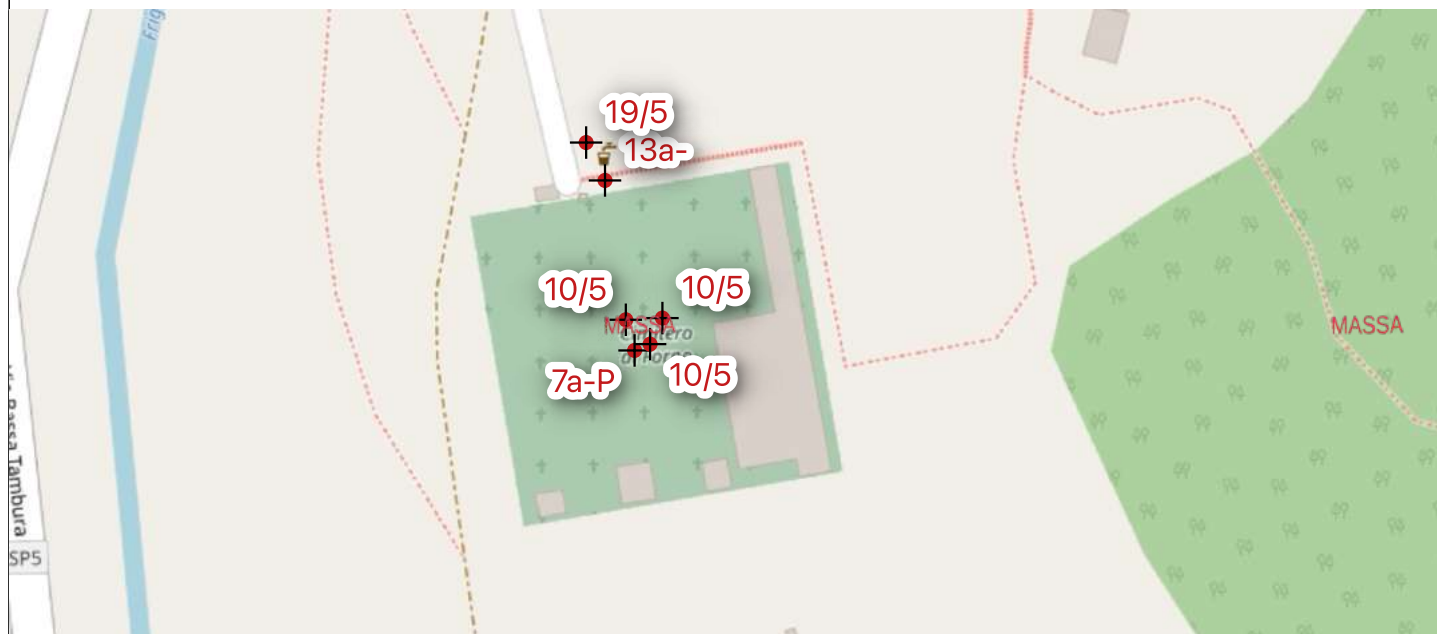

fid	Descriz	Cod Conflì New	Foto
786	Mancanza di ascensore con montascale	10/5a-Ostacoli	20250423_130440.jpg
785	Percorso su fondo sterrato da modificare	(7a-Pavimentazione sconnessa)	20250423_130257.jpg
783	Presenza di gradino all'ingresso h15	13a-Gradino	20250423_130136.jpg
782	Mancanza di posto auto dedicato	19/5b-Mancanza posto parcheggio disabili	20250423_130103.jpg
781	Cimitero,forno distribuito su più livelli	10/5a-Ostacoli	20250423_130040.jpg
784	Presenza di scala con corrimano	10/5a-Ostacoli	20250423_130234.jpg



20250423_130040



20250423_130103



20250423_130136



20250423_130234



20250423_130257




20250423_130440

SCHEDA EDIFICIO

SCHEDA CIMITERO C04

CASAINA

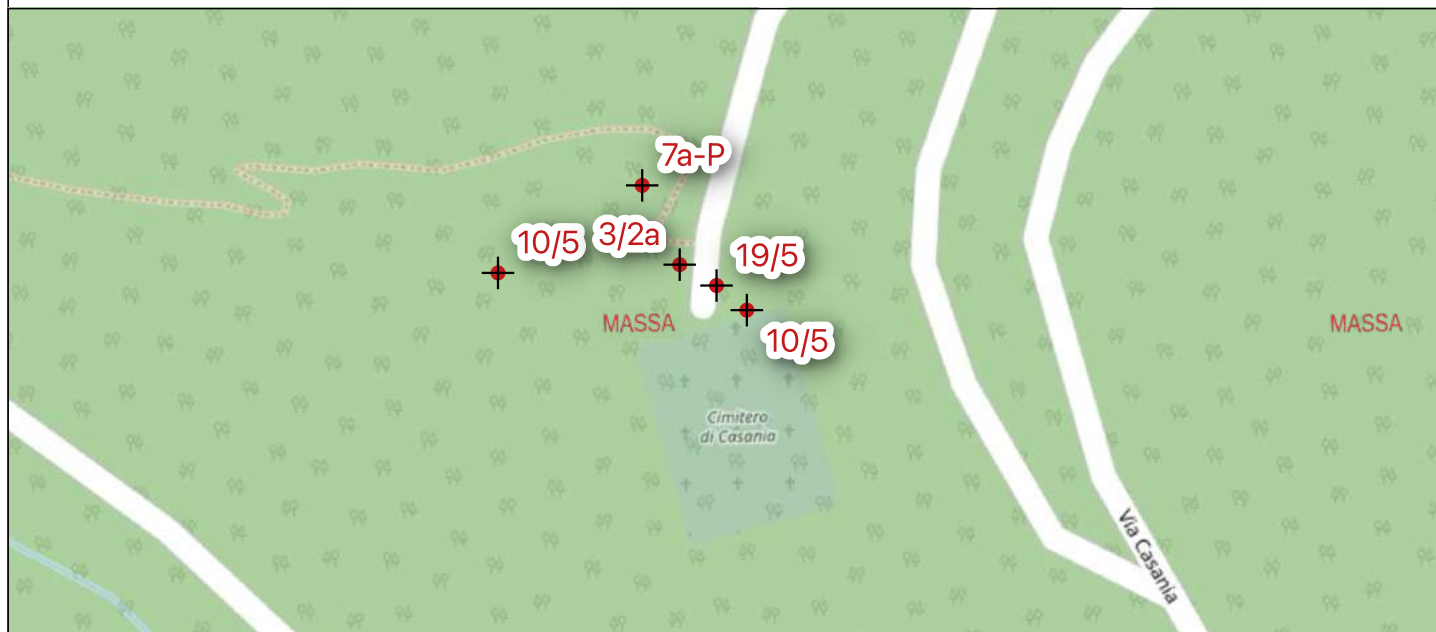

0 25 50 m

NON ACCESSIBILE

fid	Descriz	Cod Conflì New	Foto
790	Pavimentazione sterrata scommessa	(7a-Pavimentazione sconnessa)	20250423_131847.jpg
791	Scivolo all'ingresso da migliorare	(3/2a-Rampetta: % scivolo)	20250423_132016.jpg
788	Mancanza posto auto dedicato	19/5b-Mancanza posto parcheggio disabili	20250423_131745.jpg
787	Cimitero sviluppato su più livelli	10/5a-Ostacoli	20250423_131716.jpg
789	Presenza di Scala con corrimano	10/5a-Ostacoli	20250423_131819.jpg



20250423_131716



20250423_131745



20250423_131819



20250423_131847




20250423_132016

SCHEDA EDIFICIO

SCHEDA CIMITERO C05

PARIANA

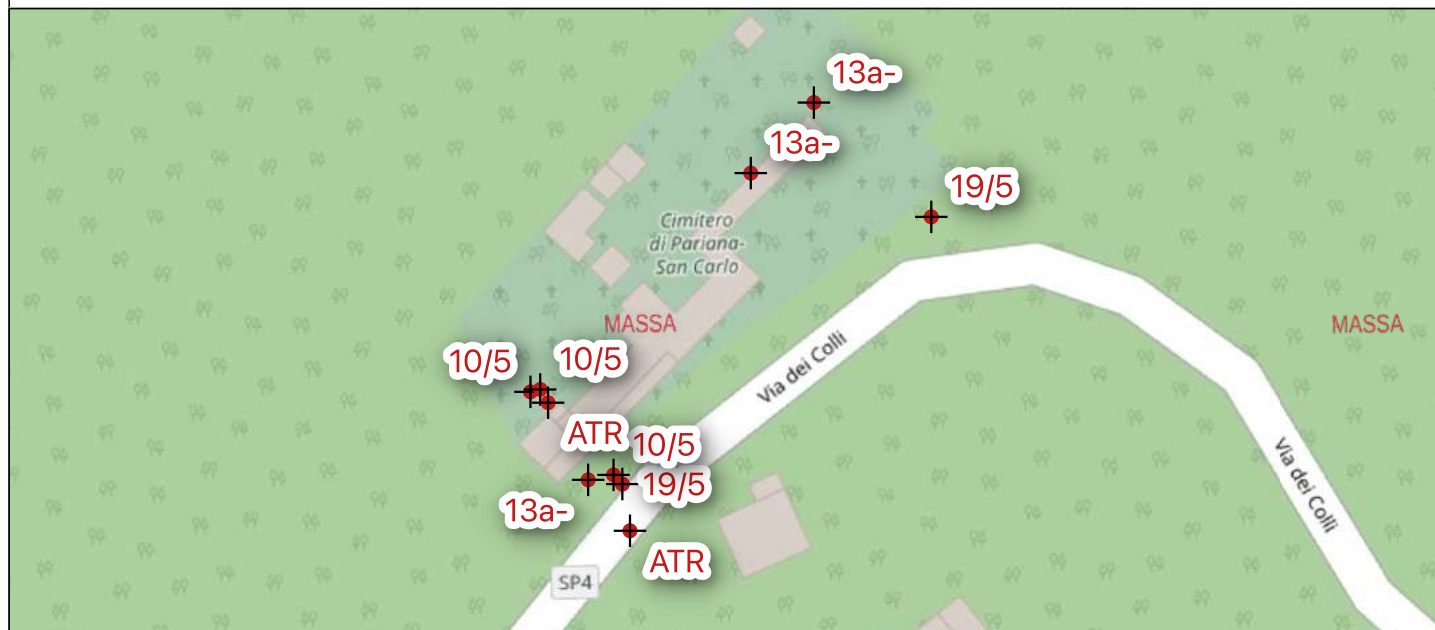

0 25 50 m

ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNAMENTO

fid	Descriz	Cod Conflì New	Foto
769	Cimitero presenza gradino e pavimentazione sconnessa	13a-Gradino	20250423_104945.jpg
768	Cimitero, mancanza di posto auto dedicato	19/5b-Mancanza posto parcheggio disabili	20250423_104855.jpg
766	Cimitero, presenza di Scala, mancanza segnalazioni tattili	10/5a-Ostacoli	20250423_104605.jpg
765	Ascensore presenza di bottoniera, manca solo Cartellonistica indicativa	10/5a-Ostacoli	20250423_104521.jpg
763	Presenza di scalini, ingresso ufficio	13a-Gradino	20250423_104238.jpg
762	Presenza di scale per scendere ai piani del cimitero	13a-Gradino	20250423_104105.jpg
761	Cimitero Parcheggio asfalto posto auto dedicato, non segnalato	19/5b-Mancanza posto parcheggio disabili	20250423_103940.jpg
764	Cimitero, ascensore per scendere a piani inferiori	Attrezzatura	20250423_104402.jpg
770	Cimitero, fermata bus	Attrezzatura	20250423_105023.jpg
767	Cimitero ingresso ai piani inferiori con ascensore Mancanza di segnalazione informativa	10/5a-Ostacoli	20250423_104810.jpg




20250423_103940



20250423_104105



20250423_104238

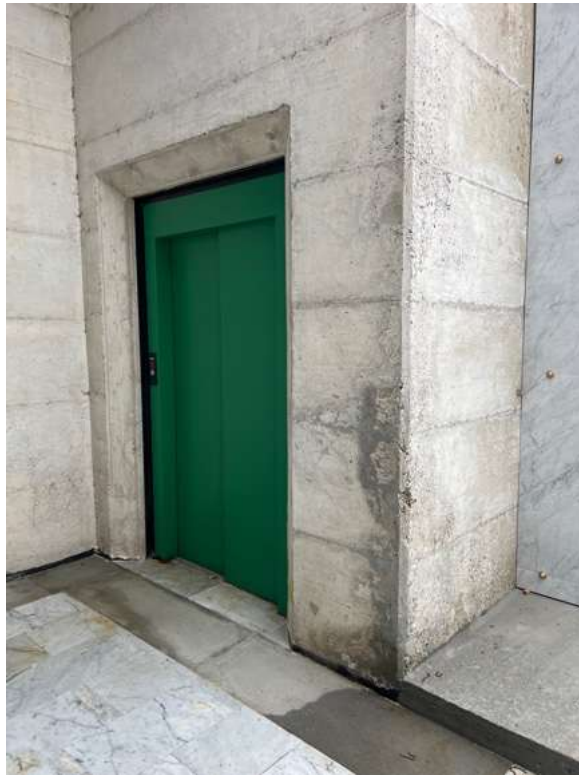


20250423_104402



20250423_104521



20250423_104605

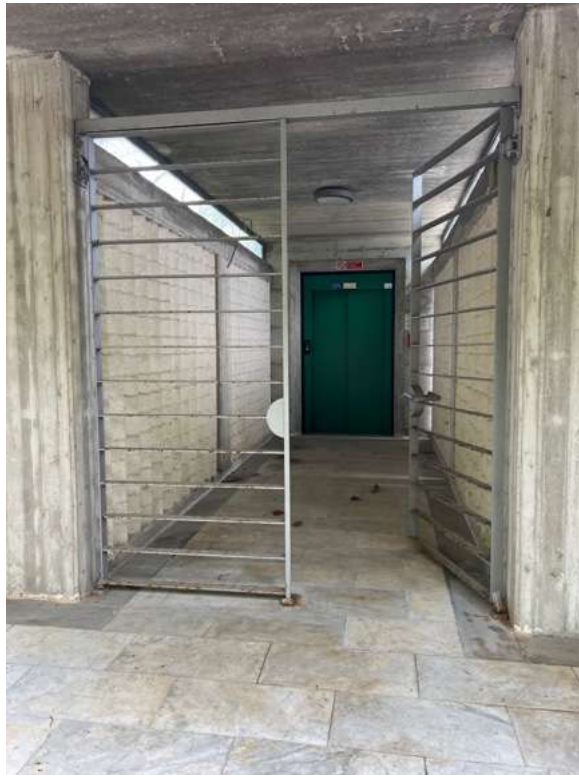

20250423_104810



20250423_104855



20250423_104945



20250423_105023

SCHEDA EDIFICIO

SCHEDA CIMITERO C06

ANTONA



0 25 50 m

NON ACCESSIBILE

fid	Descriz	Cod Conflì New	Foto
772	Cimitero,ingresso con gradini	13a-Gradino	20250423_111010.jpg
771	Cimitero,accesso carrabile molto difficoltoso	10/5a-Ostacoli	20250423_110817.jpg
773	Scalinata con gradini molto alti Presenza di corrimano	10/5a-Ostacoli	20250423_111152.jpg
774	Cimitero Antona Posizionato a gradoni,	10/5a-Ostacoli	20250423_111340.jpg



20250423_110817



20250423_111010



20250423_111152




20250423_111340

SCHEDA EDIFICIO

SCHEDA CIMITERO C07

CASSETTE

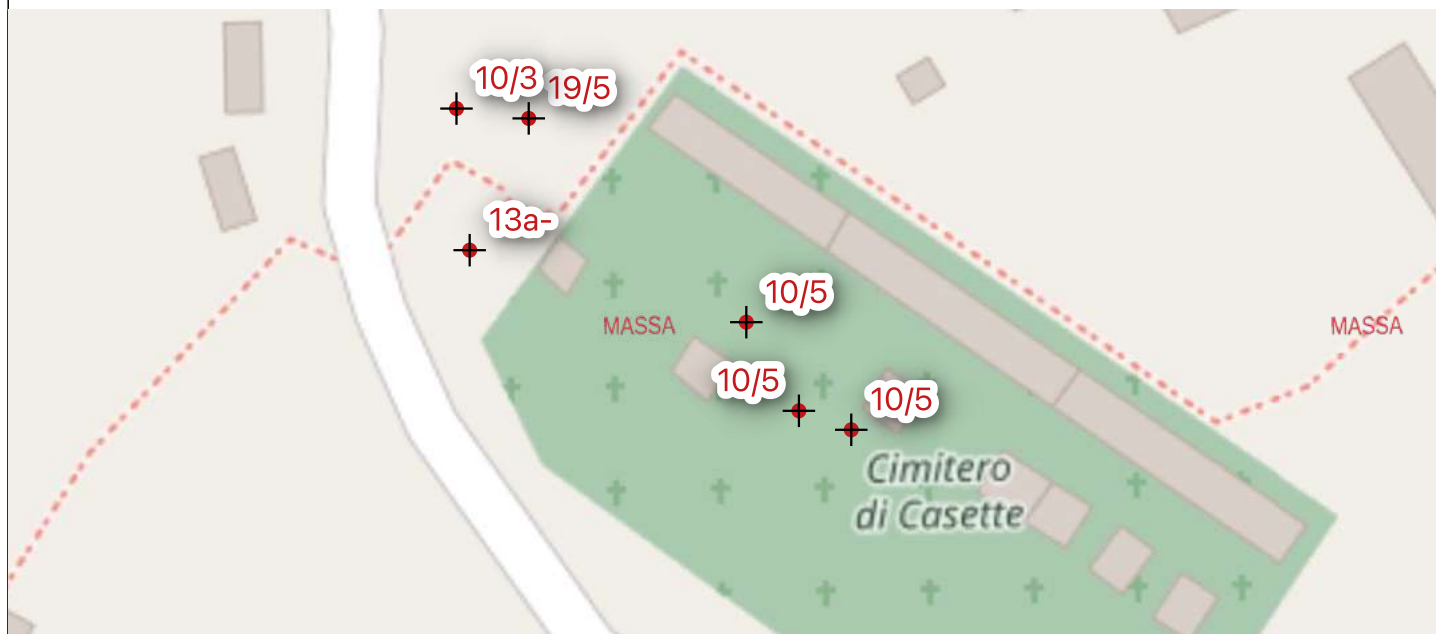

0 10 20 m

NON ACCESSIBILE

fid	Descriz	Cod Conflì New	Foto
779	Cimitero,presenza di Scala,aggiungere corrimano	10/5a-Ostacoli	20250423_115944.jpg
778	Cimitero,ingresso con gradini,modificare fare rampa	13a-Gradino	20250423_115824.jpg
777	Mancanza posto auto dedicato	19/5b-Mancanza posto parcheggio disabili	20250423_115756.jpg
776	Pensilina fermata,bus da ristrutturare	10/3a-Ostacoli: paline bus	20250423_115657.jpg
775	Cimitero,casette distribuito su più livelli presenza solo di scale	10/5a-Ostacoli	20250423_120147.jpg
780	Mancanza di Ascensore che collega i vari livelli Prevedere il progetto di accessibilità	10/5a-Ostacoli	20250423_120306.jpg



20250423_115632



20250423_115657



20250423_115756



20250423_115824



20250423_115944



20250423_120147



20250423_120306